

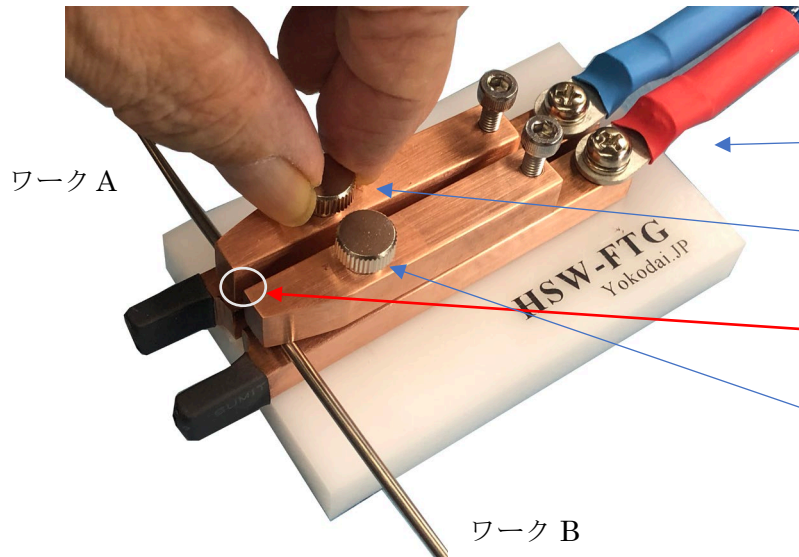


HSW-FTG 突合せ電極 取扱説明書

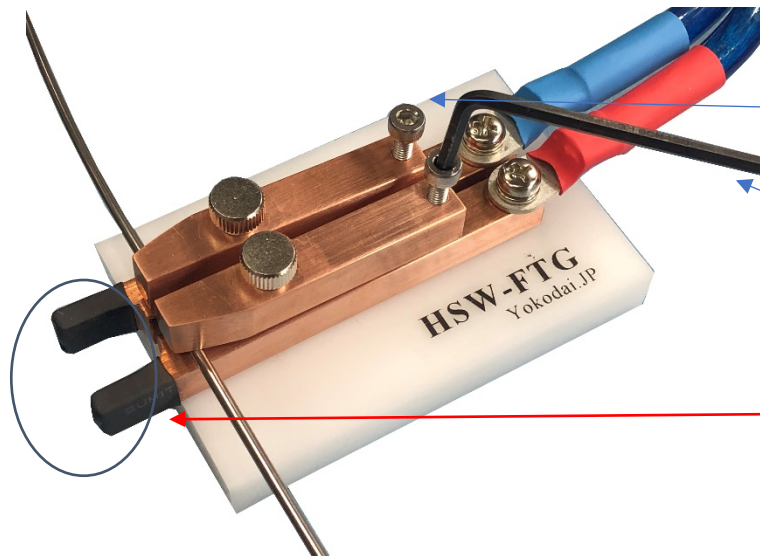

- ① 溶接ケーブルを電極に接続します
- ② ワーク A を電極から 1.5mm ほど出して挟みつまみを締めます
- ③ ワーク B を電極から 1.5mm ほど出して A と突合せ位置を合わせ
- ④ つまみを締め固定しますワーク

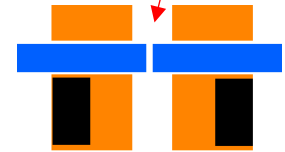

- ⑤ 指で小さい方のネジを締めます
止まるまで締め付けてから
 - ⑥ 付属の 6 角レンチを用いてさらに締めます
通常、1/4 から 1/2 回転程度で電極を加圧
 - ⑦ 指先で電極の黒いノブを挟むように押さえて、
ワークの突合せ部分を加圧しながら溶接を行います
- ※ 保護眼鏡、グローブを着用してください。